

Аппарат для маникюра, коррекции
искусственных ногтей и педикюра

Strong 207

Паспорт изделия
и руководство по эксплуатации



Уважаемый Покупатель,

поздравляем Вас с удачным приобретением!

Для того чтобы работа с аппаратом была удобной, приятной и безопасной, просим внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.


Желаем успешной работы!

ВНИМАНИЕ!

- Продавец не несет ответственности за возможные несчастные случаи или порчу оборудования, произошедшие при его неправильном использовании и несоблюдении руководства по эксплуатации.
- Запрещается включать и использовать аппарат лицам, не ознакомившимся с руководством по эксплуатации.
- Перед включением изделия в розетку убедитесь, что требования к напряжению питания соответствуют имеющейся в вашем распоряжении электрической сети.
- Если вы закончили работу с аппаратом и не планируете включать его снова, рекомендуется выключить основной выключатель и вытащить электрический провод из розетки.
- Запрещается использование изделия в помещениях с повышенной влажностью, а также вблизи открытого огня или нагревательных приборов: это опасно из-за угрозы поражения электрическим током.

Описание

Аппарат предназначен для выполнения профессионального маникюра, педикюра и коррекции искусственных ногтей.

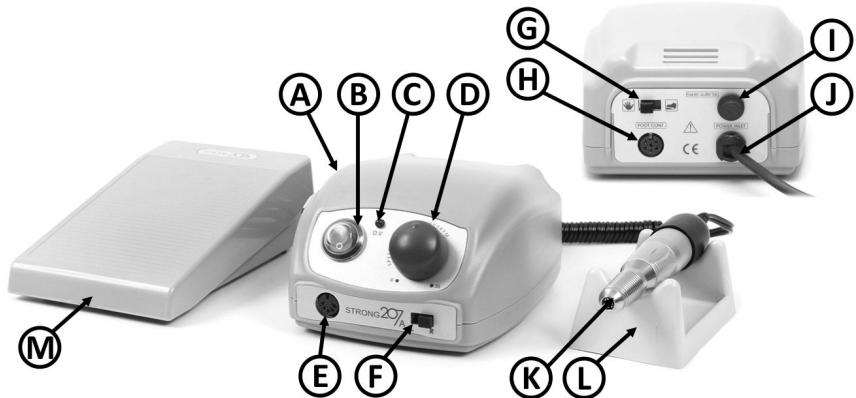

- A. Блок управления
- B. Выключатель блока управления
- C. Индикатор сети
- D. Выключатель ON/OFF микромотора и регулятор скорости вращения
- E. Разъем для наконечника с микромотором
- F. Переключатель направления вращения
- G. Переключатель управления (ручное или педалью)
- H. Разъем для ножной педали
- I. Предохранитель
- J. Шнур питания
- K. Наконечник с микромотором
- L. Подставка под наконечник
- M. Педаль плавной регулировки оборотов (в зависимости от выбранной комплектации может не входить в комплект поставки)

Технические характеристики

Электропитание: 220 В, 50 Гц.

Размеры блока управления: 162x130x84 мм.

Вес блока управления: 1,3 кг.

Наконечник	Макс. частота вращения, об/мин	Крутящий Момент, Н•см	Ø, мм	Длина, мм	Вес, гр
107II	35 000	300	27	146	189
120	30 000	200	28	129	170


Возможны различные варианты комплектации аппаратов:

- с наконечником 107II, без педали с сумкой;
- с наконечником 120, без педали с сумкой;
- с наконечником 207A, с педалью в коробке;
- с наконечником 207A, с педалью в коробке.



Примечание

Расстояние между наконечником и насадкой должно быть не менее 2 мм.

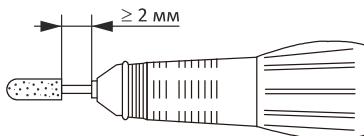

Смену насадки следует производить только при выключенном микромотре. В противном случае аппарат может выйти из строя.

Внимание!

Чтобы зажать стержень насадки в держатель наконечника для начала работы, нужно закрыть цанговый зажим поворотом верхней части ручки против часовой стрелки до щелчка.



Внимание!

Необходимо выключить аппарат (индикатор сети не должен гореть), если он не используется более трех часов! В противном случае аппарат может перегреться!

Подготовка аппарата к работе

1. Перед началом использования аппарата убедитесь, что главный выключатель (B) находится в положении «0» — «выключено».
2. Вставьте штекер микромотора (K) в гнездо (E) на передней панели аппарата.
3. Откройте механизм зажима насадки, повернув кольцо микромотора по часовой стрелке. Вставьте насадку в открытый разъем и защелкните его, повернув против часовой стрелки.
4. Выключите микромотор, повернув регулятор (D) против часовой стрелки до упора.
5. Убедитесь, что стержень насадки установлен корректно и крепко зажат зажимом. Внимание! Включение микромотра без установленной в наконечник насадки может привести к выходу аппарата из строя!
6. Установите направление вращения с помощью переключателя (F) реверсивного вращения насадки (R = по часовой стрелке, L = против часовой стрелки). Внимание! Менять направление вращения можно только при выключенном микромоторе!
7. Перед включением аппарата держите наконечник (K) в руке или положите на подставку.
8. Переключите главный выключатель (B) в положение «ON», индикатор сети (C) засветится.
9. С помощью регулятора скорости вращения (D) установите необходимую скорость, плавно поворачивая его по часовой стрелке для увеличения оборотов, против часовой — для уменьшения.
10. Внимание! При работе с аппаратом необходимо следить за режимом работы аппарата, чтобы скорость вращения микромотора в зависимости от диаметра фрезы не превышала допустимых значений (см. график на стр. 8).
11. По окончании работы выключите аппарат, переведя главный выключатель (B) в положение «0».

Обслуживание аппарата

1. Храните насадки в чистоте, очищайте от пыли и спила.
2. Используйте спиртосодержащий раствор для удаления пыли с внешней части аппарата и избегайте попадания влаги вовнутрь.
3. Используйте сбалансированные насадки с закругленным концом вала с диаметром стержня 2,3 мм. Никогда не используйте неотцентрованные, ржавые или поврежденные насадки. Ненадлежащее использова-

ние может привести к значительному износу подшипников. Соблюдайте правила техники безопасности, не превышайте рекомендованную производителем максимальную скорость.

4. Сильный удар может привести к повреждению подшипников. Если аппарат был уронен, проверьте, не повреждено ли сверло.
5. Внимательно следите за появлением посторонних шумов и/или признаков перегрева аппарата. Следует незамедлительно обратиться в сервисный центр в случае повреждения аппарата.

Замена подшипников микромотора

Замена (ремонт) подшипников микромотора осуществляется в сервисном центре на платной основе.

Замена угольных щеток

Угольные щетки микромотора подлежат замене один раз в год в специализированном сервисном центре или у официального дилера.

Правила техники безопасности

Перед началом работы с аппаратом:

1. Не помещайте аппарат и микромотор во влажную среду.
2. Не прикасайтесь к устройству влажными руками.
3. Избегайте контактов с огнем, газом, раскаленными предметами.
4. Используйте аппарат только при надлежащем напряжении сети.

В процессе работы с аппаратом:

1. Строго соблюдайте допустимую максимальную скорость вращения в зависимости от диаметра насадки (см. график на стр. 8).
2. Используйте микромотор и ножную педаль только с аппаратом, в комплекте с которым они поставлялись.
3. Не роняйте, избегайте повреждений аппарата.
4. При возникновении проблем с работой аппарата, незамедлительно обратитесь в сервисный центр.
5. Не смазывайте и не промывайте аппарат и микромотор.
6. Не включайте микромотор, если в нем не установлена насадка.
7. Храните аппарат с пробником (тестовым стержнем) в патроне.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими или умственными способностями, обладающими недостаточным опытом за исключением тех случаев, когда они

находятся под присмотром и получают инструкции по использованию аппарата от лица, ответственного за их безопасность.

Не позволяйте детям играть с аппаратом.

Внимание!

Используйте аппарат по назначению в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

Используйте насадки и аксессуары, рекомендованные производителем.

Никогда не используйте аппарат, если поврежден шнур питания, если аппарат роняли или в него попала жидкость.

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия выдается сроком на 12 месяцев с момента приобретения аппарата.

Настоящая гарантия недействительна в случае нарушения правил эксплуатации аппарата или естественного износа подшипника, угольной щетки, зажимного патрона, шпинделья и каркаса, а также при наличии механических повреждений или следов вскрытия корпуса и попытки самостоятельного ремонта или наладки аппарата вне специализированного сервисного центра.

Дата продажи «___» 20___ г.

Серийный номер _____


М.П.

Покупатель _____ / _____ /

Допустимая скорость вращения и диаметры фрез

При работе с аппаратом необходимо внимательно следить за режимом работы, чтобы скорость вращения микромотора в зависимости от диаметра фрезы не превышала допустимых значений. Невыполнение данных требований может привести:

1. к блокировке блока управления;
2. поломке фрезы;
3. выходу из строя микромотора;
4. причинение вреда здоровью мастеру или клиенту.

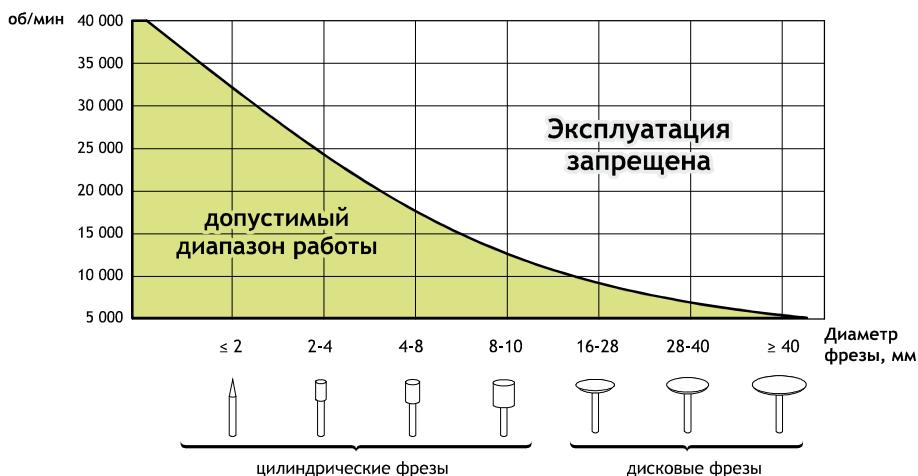

Производитель:

Saeshin Precision Co., LTD, Южная Корея